

- Inhalt:
1. Rumpfmotoren
  2. Inspektionsarbeiten an Motor-Mähern
  3. Haube für Mäher Typ 685 (Stern-Mäher)
  4. Vergaserflanschdichtung Mäher 685
  5. NC-Batterie
  6. Bremsfeder 220-05.103
  7. Düsenbestückung Rasenmäher 687/689
  8. Verlustmeldung
  9. Zylinder und Kolben

### 1. Rumpfmotoren

Dem Wunsch vieler Firmen nachkommend, haben wir im Lieferprogramm Rumpfmotoren für Motor-Mäher 685 (Stern-Mäher) bis Geräte-Nr. 24503 und 687/689 (MM20 und MM50) aufgenommen. Für die 1 bis 5-Stern-Mäher ist die Best.Nr. des Rumpfmotors 220-09 LO und für die MM20- und die MM50-Mäher 221-09 LO. Es gibt also für die verschiedenen Mäher Ausführungen innerhalb einer Type jeweils nur einen Rumpfmotor, damit die Lagerhaltung so einfach wie möglich bleibt.

Eine Rücksendung des Altmotors entfällt. Der unverbindliche Richtpreis der Motoren ohne Mehrwertsteuer in der Ersatzteile-Rabatt-Gruppe 2 ist:

Rumpfmotor Best.Nr. 220-09 LO	DM 198.--
Rumpfmotor Best.Nr. 221-09 LO	DM 188.--.

Zu den genannten Preisen kommen Mehrwertsteuer, Fracht und Verpackung.

### 2. Inspektionsarbeiten an Motor-Mähern

Bei Inspektionsarbeiten an den Motor-Mähern Typ 685 und 687/689 sind unbedingt die Klemmen am Kraftstoffschlauch auf festen Sitz zu prüfen. Bei Nichtbeachtung kann das Lösen des Schlauches zum Brennen des Mähers führen.

### 3. Haube für Mäher Typ 685 (Stern-Mäher)

Die neue Mäher-Haube 685-31.155 hat an der Öffnung des Lüfterrades ein Gitter und die Schleuderscheibe 220-07.103 entfällt. Serienmässig eingebaut wird diese Haube ab Geräte-Nr. 24504.

Diese Haube kann auch als Ersatz für die Hauben, Best.Nr. 685-31.100 und 685-31.109 verwendet werden, jedoch ist dann die Schleuderscheibe zu entfernen und die Scheibe 220-07.151 zu montieren. Bei Montage der beschriebenen Haube als Ersatz vor der genannten Geräte-Nr. ist die Scheibe 220-07.151 mit zu bestellen.

#### 4. Vergaserflanschdichtung Mäher 685

Unter der Best.Nr. 220-04.113 - Flansch - kommt künftig eine Steinasbestdichtung zur Auslieferung. Wenn Kunden über Startschwierigkeiten klagen, so ist es möglich, dass sich der Vergaserflansch durchgebogen hat und der Motor falsche Luft erhält. Nach Abziehen des Flansches sollte dann die Steinasbestdichtung montiert werden. Ab Geräte-Nr. 23707 ist dieses Teil serienmässig montiert.

#### 5. NC-Batterie

Die NC-Starterbatterie 685-37.902 mit 12 Volt und 1,2 Ah ist in 24 Stunden voll aufgeladen. Die Batterie sollte nie länger als 10 Tage am vorgeschriebenen ZÜNDAPP-Ladegerät angeschlossen sein. Bei Nichtbeachtung können Batterieschäden durch Aufbrechen der Zellen auftreten.

#### 6. Bremsfeder 220-05.103

Wir weisen darauf hin, die beschriebene Bremsfeder muss bei den Mähern 687/689 so montiert werden, dass die Ansätze der Feder zwischen den beiden Rippen des Gehäuses oben zu liegen kommen.

#### 7. Düsenbestückung Rasenmäher 687/689

Serienmässig ist der Vergaser dieser Mäher mit der Hauptdüse 62 bestückt. Bei kleinen Grundstücken kann im Bedarfsfall die Hauptdüse 60 verwendet werden.

#### 8. Verlustmeldung

Gestohlen wurde der Rasenmäher Typ 687-010, Geräte-Nr. 2203.

Bei Vorführung des beschriebenen Gerätes in einer Werkstätte wird um Benachrichtigung unserer Abteilung Kundendienst gebeten.

## 9. Zylinder und Kolben

Die Zylinder und Kolben, Ersatzteile-Nr. 220-02.900, 220-02.901 und 220-02.702, werden nach Aufbrauch durch den Zylinder mit Kolben 220-02.708 ersetzt. Die unterschiedliche Zündankerbefestigung bei den Zylindern ist berücksichtigt, indem der Zündanker in jedem Fall nur noch mit 2 Schrauben befestigt wird. Über die Befestigungsart der unterschiedlichen Zündanker gibt die Skizze Auskunft.

